


1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数(吹付け石綿等)

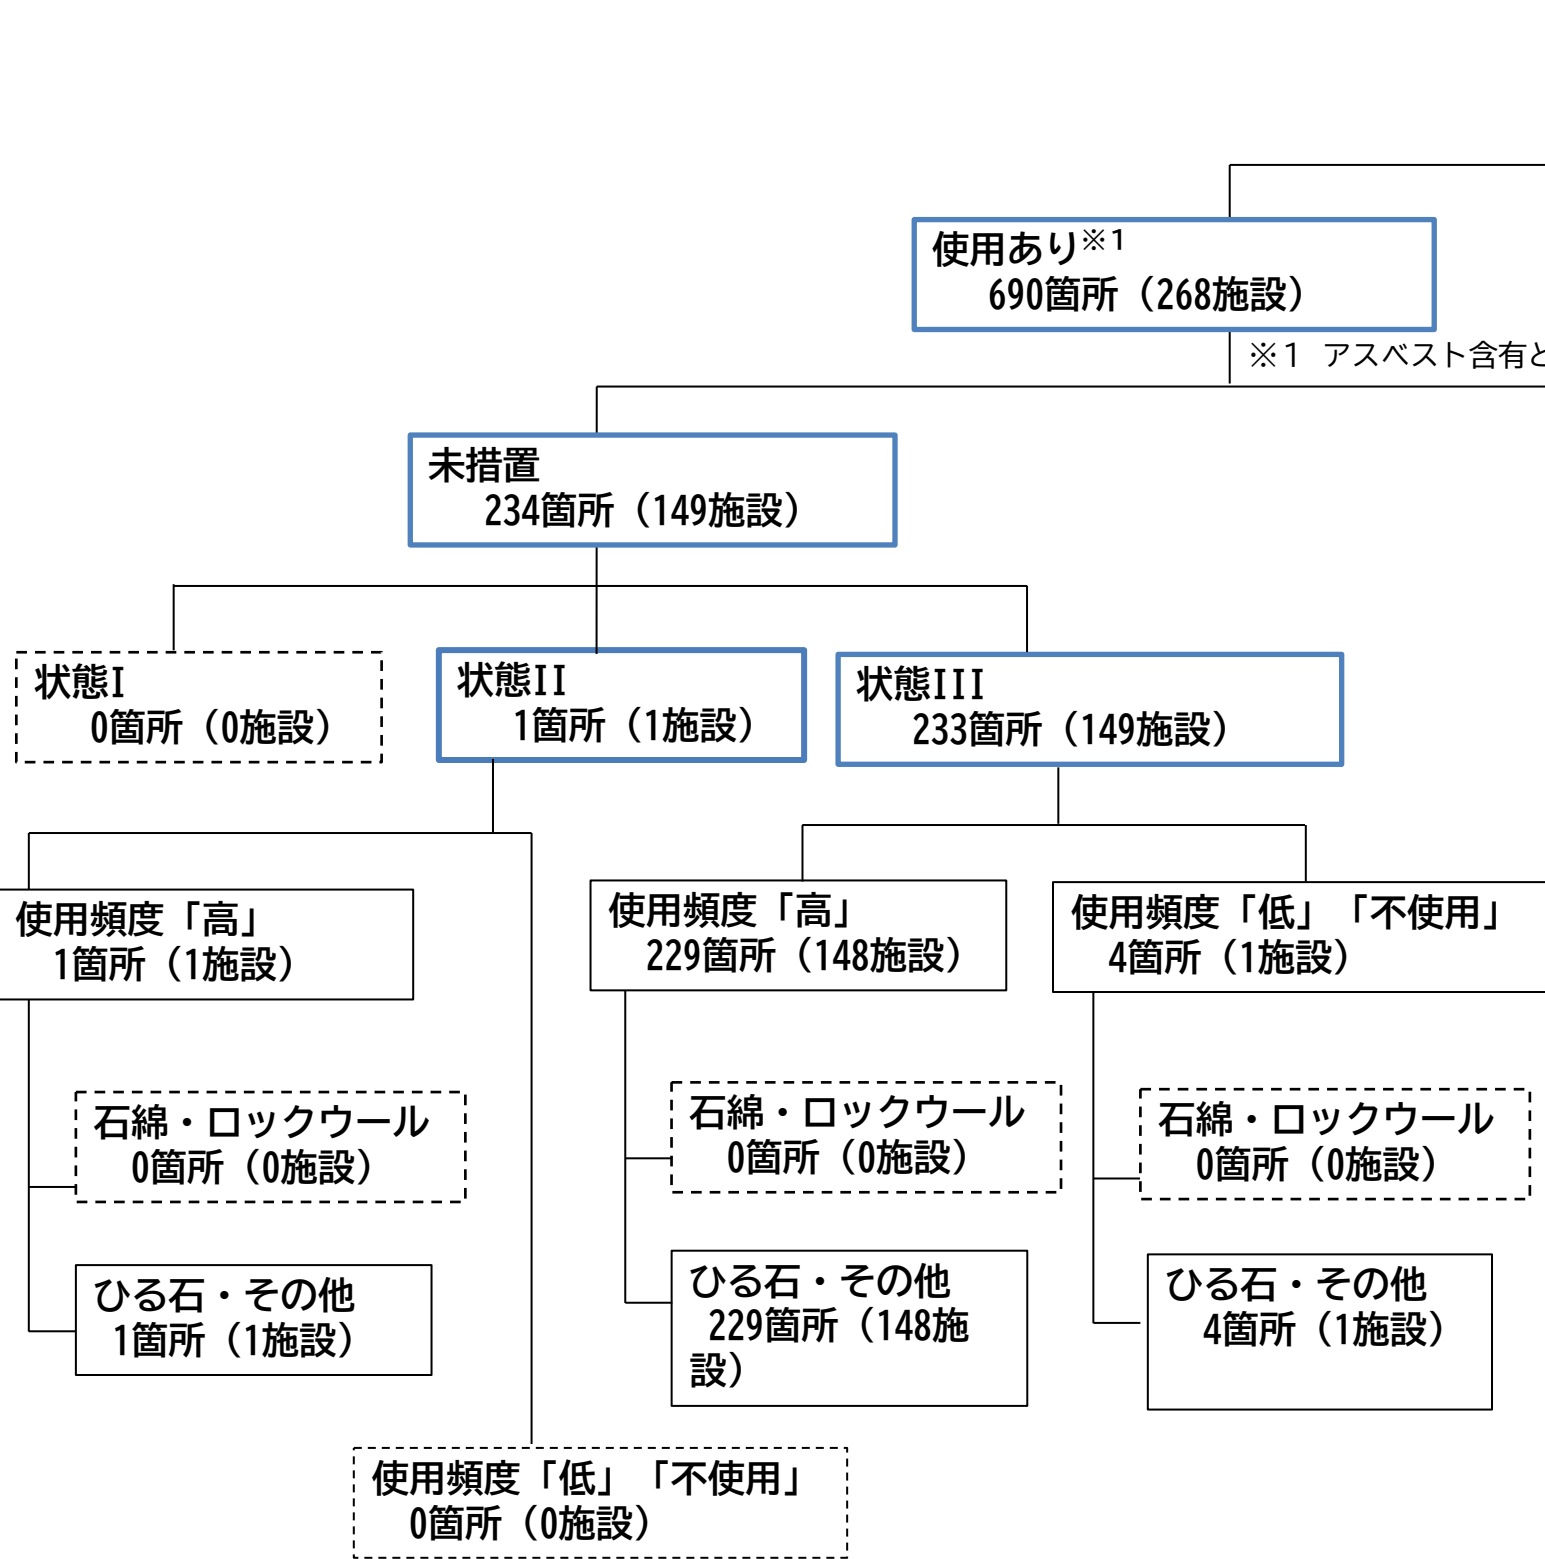

○ 参考) 未措置の建材の劣化状態及びそれに対する措置について

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の全面にわたって表面が荒れ、剥離している。)
状態Ⅱ (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、優先的に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の表面が部分的に荒れ、一部剥離している。)
状態Ⅲ (通常)	維持管理を行う。 (吹付け石綿等の表面が安定しており、劣化も進んでいない。)




ひる石天井

吹付け石綿

目で見えるアスベスト建材(第2版)(国土交通省)より

2 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数(保温材等(石綿含有保温材・耐火被覆材・屋根用折板石綿断熱材))

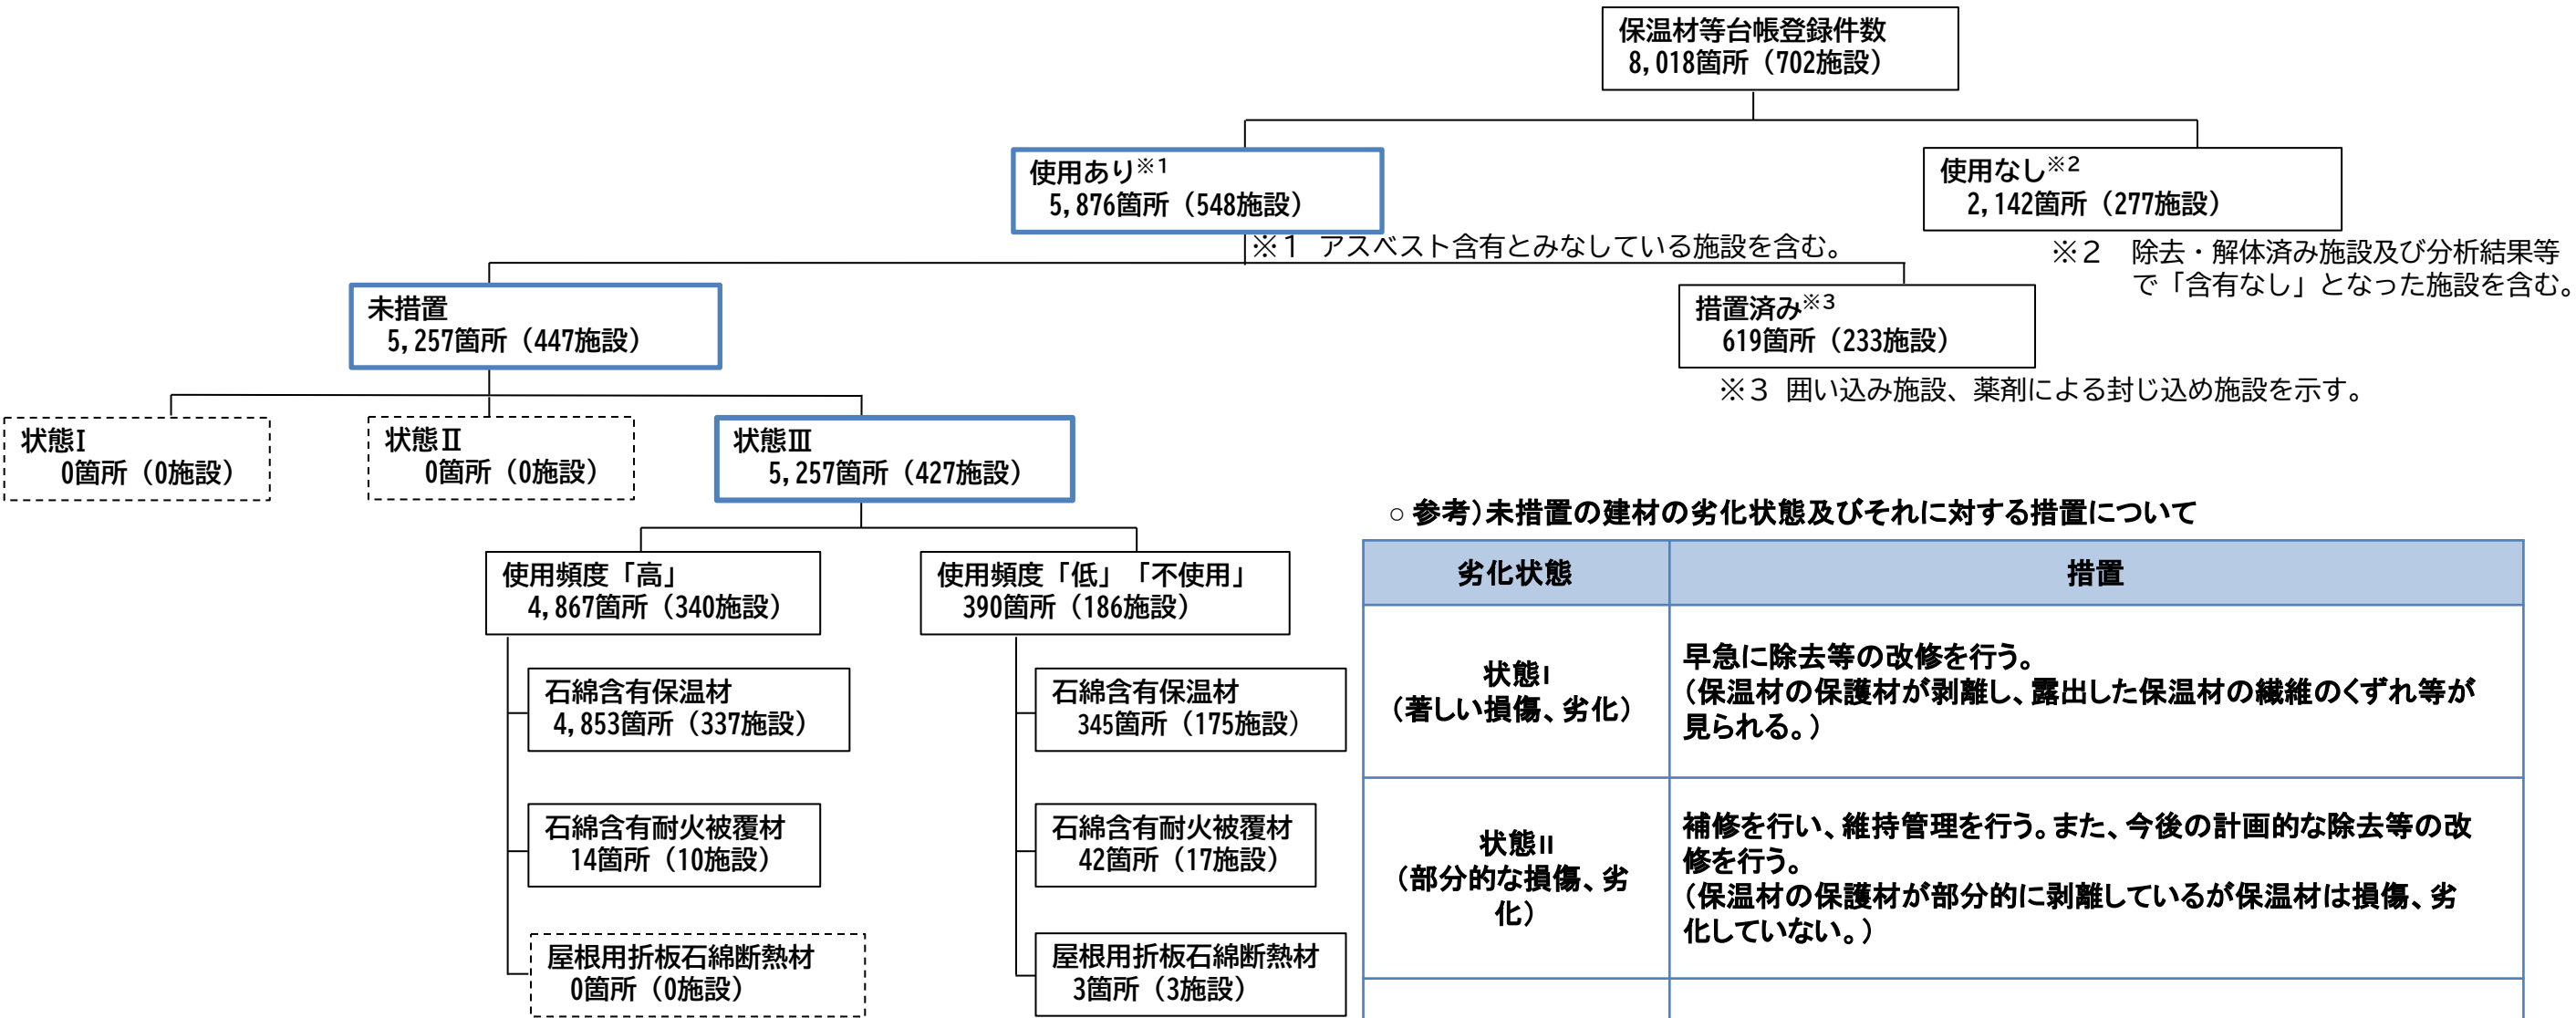

○参考)未措置の建材の劣化状態及びそれに対する措置について

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (保温材の保護材が剥離し、露出した保温材の繊維のくずれ等が見られる。)
状態Ⅱ (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、今後の計画的な除去等の改修を行う。 (保温材の保護材が部分的に剥離しているが保温材は損傷、劣化していない。)
状態Ⅲ (通常)	維持管理を行う。 (保温材及び耐火被覆材が安定しており、劣化も進んでいない。)




配管エルボ保温材



鉄骨耐火被覆(ケイカル2種)

目で見えるアスベスト建材(第2版)(国土交通省)より

3 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数(煙突用石綿断熱材(煙突用石綿含有ライナー材を含む))

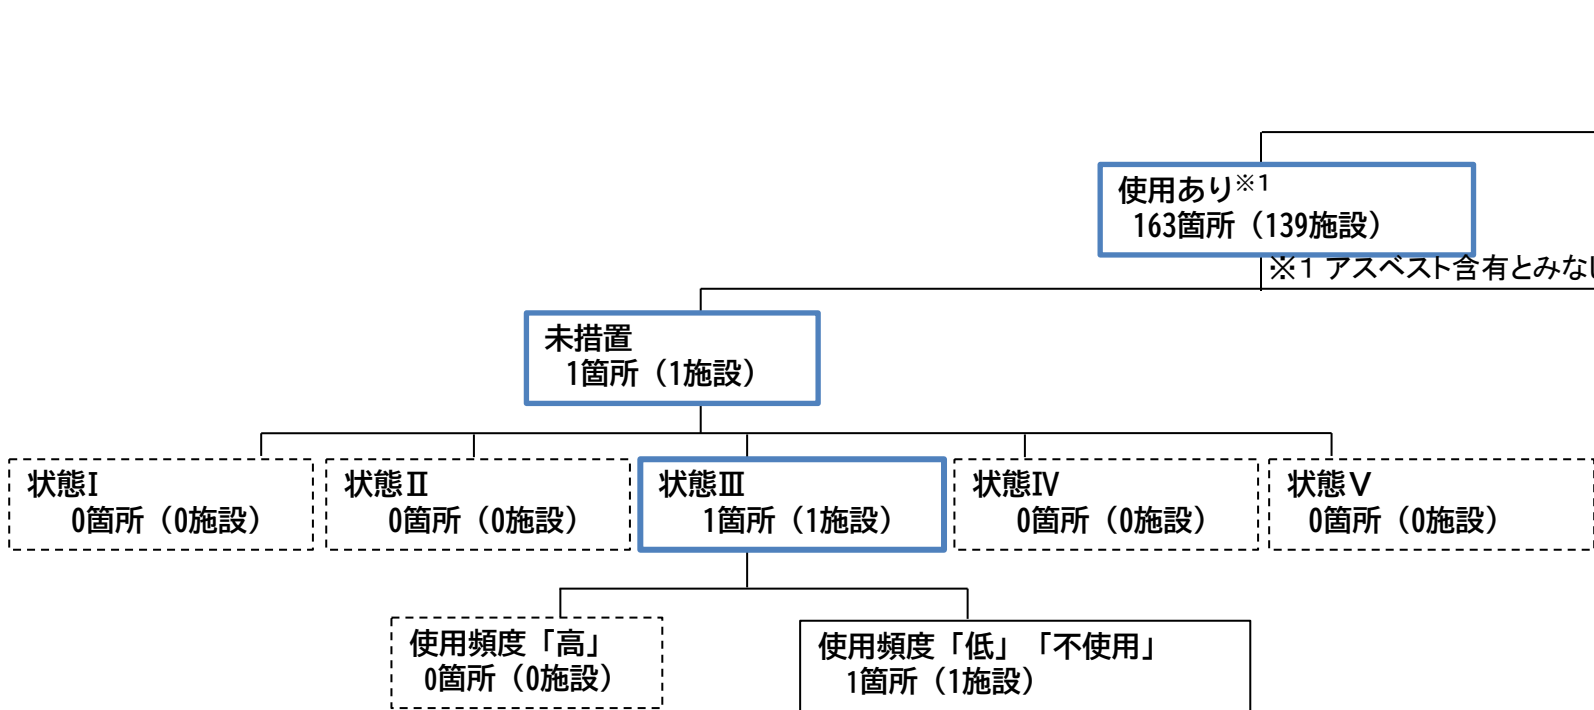

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷)	直ちにボイラーを停止し、囲い込みを行った上で、早急に除去を行うよう検討する。 (断熱材やライナー材が著しく損傷しており、ボイラーの稼働に支障をきたしている。)
状態Ⅱ (著しい劣化)	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去又は優先的な除去等の改修を行う。 (断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、劣化が著しい。)
状態Ⅲ (劣化)	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去、優先的な除去等又は計画的な除去等の改修を行う。 (断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、多少劣化している。又は、剥落をはっきりとは確認できないものの、全体的に劣化している。)
状態Ⅳ (一部劣化)	維持管理を行う。また、計画的な除去等の改修を検討する。 (断熱材やライナー材の剥落が認められないものの、一部劣化している。)
状態Ⅴ (通常)	維持管理を行う。 (断熱材やライナー材の剥落がなく、劣化が認められない。)



煙突用断熱材

目で見えるアスベスト建材(第2版)(国土交通省)より

○参考)未措置の建材の劣化状態及びそれに対する措置について