







診断シート

No.	38	記号	A-38	名称	内部 床			設置場所	1階 男子便所・女子便所				
仕様	タイル張り							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	ひび割れ	剥離	損傷	汚れ	その他			
					無	無	無	無	無				
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
					・劣化は見られなかった				D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察				
													
①男子便所									②女子便所				

診断シート

No.	39	記号	A-39	名称	内部 床	設置場所	1~2階 男女各休憩室、書庫他				
仕様	ビニル床タイル張り					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	60
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	ひび割れ	剥離	損傷	汚れ	その他	
					無	無	無	無	無		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
					<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>			<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
											
①女子休憩室					②書庫						

診断シート

No.	40	記号	A-40	名称	内部 床	設置場所	1~2階 給湯室、厨房				
仕様	ビニル床シート張り					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	60
製造者名		品番		年間使用時間	通年		1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	割れ	剥離	損傷	汚れ	その他	
					無	無	有	有	有		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
					<p>・一部溶接切れあり。 ・全体的に劣化は見られなかった 緊急性はないが既存溶接棒を撤去し、 エポキシ系シーリングで隙間を埋めること が望ましい</p>			<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
											
①給湯室 1					②部分拡大						

診断シート

No.	41	記号	A-41	名称	内部 床	設置場所	1~2階 特別控室、廊下				
仕様	タイルカーペット敷き					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	30
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	割れ	剥離	損傷	汚れ	その他	
					無	無	無	無	無		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
 <p>①特別控室</p>					<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>			<p>B /短期(5~10年)に更新検討を要す :経過観察</p>			
 <p>②2階廊下</p>					 <p>③軽食・喫茶</p>						

診断シート

No.	42	記号	A-42	名称	内部 床	設置場所	1階 事務室、応接室				
仕様	フリーアクセスフロア（オフィス用）					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	30
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	割れ	剥離	損傷	汚れ	その他	
					無	無	無	無	無		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
 <p>①事務室</p>					<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p> <p>・管理室：図面と相違あり ：ビニル床タイル→タイルカーペット</p> <p>・監視室：図面と相違あり ：タイルカーペット→ビニル床タイル</p>			<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す ：経過観察</p>			
 <p>②応接室</p>					 <p>③管理室</p>			 <p>④監視室</p>			

診断シート

No.	43	記号	A-43	名称	内部 床			設置場所	2階 待合ロビー				
仕様	フローリング張り							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	50
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き 有	割れ 無	剥離 有	損傷 有	汚れ 有	その他			
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
				<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>					
								<p>②2階待合ロビー</p>					

①2階待合ロビー

②2階待合ロビー

診断シート

No.	44	記号	A-44	名称	内部 床	設置場所	2階 特別控室				
仕様	縁甲板張り					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	50
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き	割れ	剥離	損傷	汚れ	その他	
					無	無	無	無	無		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
				<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>			
<p>①2階待合ロビー</p>				<p>②-</p>							


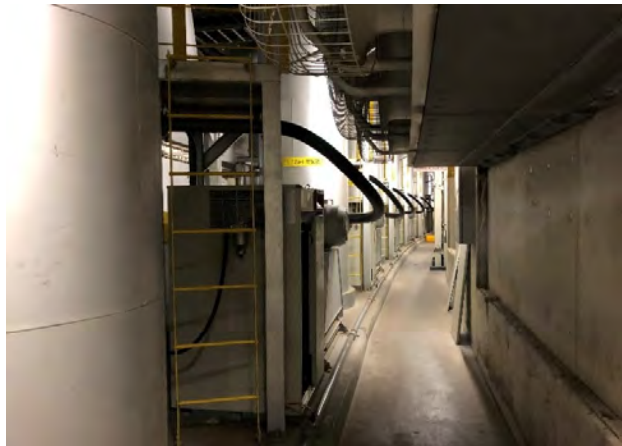
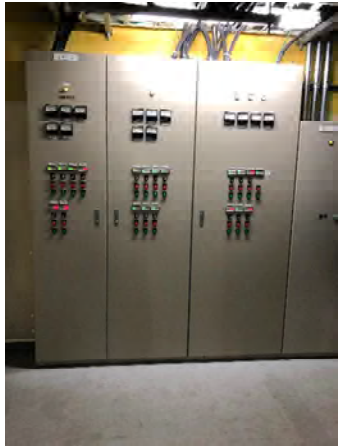
診断シート

No.	45	記号	A-45	名称	内部 床	設置場所	2階 特別控室				
仕様	畳敷き					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	50
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ	擦れ			その他	
					無	無	有				
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
				<ul style="list-style-type: none"> ・紫外線による畳表の劣化が見られた ・擦れた部分あり ・畳床はしっかりとしている ・全体的に劣化が認められるが適宜修繕されており、維持管理状況は良好であり、短期での大規模な修繕は必要ないと判断 				<p>C / 中期(10～20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
											

①畳

②畳



診断シート

No.	46	記号	A-46	名称	内部 床	設置場所	2階 炉機械室				
仕様	防塵塗装					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	25
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ	擦れ		その他		
					無	無	有				
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
					<p>・部分的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>			<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
											
①炉機械室					②炉機械室			③電気室			

診断シート

No.	47	記号	A-47	名称	内部 壁		設置場所	1階 炉前ホール他			
仕様	石張り（花崗岩、大理石）					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無					
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
 <p>①エントランスホール</p>					<p>・劣化は見られなかった</p>			<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>			
 <p>②炉前ホール</p>					 <p>③収骨室</p>						

診断シート

No.	48	記号	A-48	名称	内部 壁			設置場所	2階 男女各便所				
仕様	タイル張り							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	浮き	ひび割れ			その他			
					無	無	無						
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
					・劣化は見られなかった				D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察				
													
①男子便所 1									②女子便所 1				


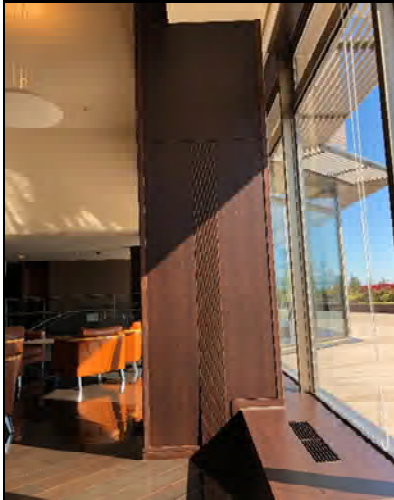
診断シート

No.	49	記号	A-49	名称	内部 壁			設置場所	1階 物入、リネン室			
仕様	ボード張りEP (LGS下地)						設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷 無	汚れ 有				その他		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①炉前ホール</p>				<p>・経年による汚れが見られた</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p>②リネン庫</p>				 <p>③倉庫 1</p>								

診断シート

No.	50	記号	A-50	名称	内部 壁	設置場所	1~2階 各居室・室				
仕様	ボード張りクロス (LGS下地)					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年	1日使用時間	12~24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷 有 割れ 有 汚れ 有 その他						
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
					・ 監視室 外的要因による躯体のひび割れに伴い石膏ボードがひび割れたものと思われる (柱とECP取合い部分の挙動) ・ 女子休憩室 開口部廻りの結露によるクロス浮きが見られる ・ 特別控室 外的要因による石膏ボードのひび割れに伴うものと思われる			C /中期(10~20年)に更新検討を要す :経過観察			
											
①監視室 ひび割れ					②女子休憩室 壁紙剥がれ			③特別控室腰壁			

診断シート

No.	51	記号	A-51	名称	内部 壁			設置場所	2階 待合ロビー				
仕様	ボード張り不燃化粧板 (LGS下地)							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	剥がれ	汚れ			その他			
					無	有	無						
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 接着剤の劣化により化粧板の一部に剥がれが見られる ・ 一度撤去しエポキシ系接着剤で再取り付けが望ましい 				C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察				
													
①待合ロビー柱型									②待合ロビー柱型				

診断シート

No.	52	記号	A-52	名称	内部 壁			設置場所	1~2階 各居室・室				
仕様	ビニル中木							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他		
					無	有							
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①運転者関係控室 1</p>					<p>・全体的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p>②女子休憩室</p>					 <p>③監視員休憩室</p>								

診断シート

No.	53	記号	A-53	名称	内部 壁		設置場所	1~2階 待合ロビー				
仕様	木製巾木						設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷 有	汚れ 無				その他		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p style="text-align: center;">①待合ロビー柱型</p>				<p>・部分的に劣化が認められるが 適宜修繕されており、維持管理状況は良好 であり、短期での大規模な修繕は必要ない と判断</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p style="text-align: center;">②待合ロビー柱型</p>				 <p style="text-align: center;">③エレベーターホール</p>								



診断シート

No.	54	記号	A-54	名称	内部 天井		設置場所	1階 メイン風除室				
仕様	アルミ製複合パネル（塗装板）					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—	
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他			
					無	無						
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案				
 <p>①メイン風除室</p>					<p>・劣化は見られなかった</p>			<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>				
 <p>②メイン風除室</p>					写真無し							③—



診断シート

No.	55	記号	A-55	名称	内部 天井			設置場所	1~2階 各居室・室				
仕様	岩綿吸音板							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無							
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
					<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>				
													
①廊下									②会議室				



診断シート

No.	56	記号	A-56	名称	内部 天井			設置場所	1~2階 各居室・室				
仕様	化粧石膏ボード							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無							
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
					・劣化は見られなかった				D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察				
													
①女子休憩室									②男子休憩室				

診断シート

No.	57	記号	A-57	名称	内部 天井			設置場所	1~2階 各居室・室				
仕様	石膏ボードビニルクロス張り							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無							
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①救護室</p>					<ul style="list-style-type: none"> ・女子休憩室 開口部廻りの結露によるクロス浮きが見られる ・特別控室 外的要因による石膏ボードのひび割れに伴うものと思われる 				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p>②監視室</p>					写真無し								
									③-				

診断シート

No.	58	記号	A-58	名称	内部 天井	設置場所	2階 炉機械室				
仕様	グラスウールボード張り					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	有			変形		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
					<p>・ 経年による汚損は見られるが著しい劣化は見られなかった</p>			<p>D / 長期(20年～)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
											
①炉機械室								②電気室			

診断シート

No.	59	記号	A-59	名称	内部 雑			設置場所	1~2階 各便所			
仕様	便所スクリーン						設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他		
					無	無				変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①2階男子便所</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>				
 <p>②1階女子便所</p>				 <p>③1階女子便所</p>								

診断シート

No.	60	記号	A-60	名称	内部 雑	設置場所	1~2階 各休憩室・便所				
仕様	化粧洗面カウンター					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無			変形		
現況写真					コメント			診断判定 ・ 対策案			
 <p style="text-align: center;">HOTO</p> <p style="text-align: right;">①女子休憩室</p>					<p>・劣化は見られなかった</p>			<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>			
 <p style="text-align: right;">②男子休憩室</p>					 <p style="text-align: right;">③男子便所</p>						

診断シート

No.	61	記号	A-61	名称	内部 雑			設置場所	1~2階 各居室				
仕様	ブラインド							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他		
					無	無					変形		
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①会議室</p>					<ul style="list-style-type: none"> ・スラットの折れている部分が見受けられる ・全体的に劣化は見られなかった 				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p>②女子休憩室</p>					 <p>③救護室</p>								

診断シート

No.	62	記号	A-62	名称	内部 雑			設置場所	1階 男子休憩室				
仕様	造作家具							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無				変形			
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 ①告別室祭壇  ②収骨室祭壇				・劣化は見られなかった				C /中期(10～20年)に更新検討を要す :経過観察					
 ③2階売店カウンター  ④2階待合スペーススクリーン				 ⑤2階特別控室TV台				 ⑥2階特別控え室洗面					




診断シート

No.	63	記号	A-63	名称	内部 雑		設置場所	1~2階 給湯室、休憩室				
仕様	流し台・吊戸棚						設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他		
					無	無				変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①監視室休憩室</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>				
 <p>②管理室</p>				 <p>③男子休憩室</p>								

診断シート

No.	64	記号	A-64	名称	内部 雑		設置場所	1~2階 各居室			
仕様	ブラインドボックス					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無			変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
 <p>①監視室休憩室</p>				<p>・部分的に劣化が見られた。</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
 <p>②事務室</p>				 <p>③女子休憩室</p>							

診断シート

No.	65	記号	A-65	名称	内部 雑			設置場所	1~2階 事務室、ホール他				
仕様	掲示板							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12~24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他 変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 <p>①管理室</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>C /中期(10~20年)に更新検討を要す :経過観察</p>					
 <p>②運転手控え室</p>				 <p>③男子休憩室</p>									

診断シート

No.	66	記号	A-66	名称	内部 雑		設置場所	1~2階 階段室・エスカレーター			
仕様	手摺					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無			変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
 <p>①リフレッシュコーナー2</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>			
 <p>②待合ロビー</p>				<p>写真無し</p>				<p>③-</p>			

診断シート

No.	67	記号	A-67	名称	内部 雑		設置場所	1~2階 階段室			
仕様	ノンスリップ					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無			変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
				・劣化は見られなかった				D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察			
				①階段 1				②階段 1			

診断シート

No.	68	記号	A-68	名称	内部 雑	設置場所	1~2階 全室				
仕様	サイン、その他					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	無			変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
 <p style="text-align: right;">①-</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>C / 中期(10~20年)に更新検討を要す : 経過観察</p>			
 <p style="text-align: right;">②-</p>								 <p style="text-align: center;">2階フロアご案内</p> <p style="text-align: right;">③-</p>			

診断シート

No.	69	記号	A-69	名称	外構 雑			設置場所	R階 屋上階段				
仕様	アルミ製手摺							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無				変形			
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案				
 <p>①屋上</p>					<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>				
 <p>②屋上</p>					 <p>③屋上</p>								

診断シート

No.	70	記号	A-70	名称	外構 雑			設置場所	R階 屋上庭園				
仕様	屋上庭園							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他		
					無	無					変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 <p>①東側を見る</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>					
 <p>②西側を見る</p>				 <p>③待合ロビーより外部を見る</p>									

診断シート

No.	71	記号	A-71	名称	外構 雑		設置場所	R階 屋上庭園			
仕様	屋上階段					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12～24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ			その他		
					無	有			変形		
現況写真					コメント				診断判定 ・ 対策案		
					・部分的に経年による劣化が見られた				D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察		
					写真無し						
①屋上庭園											

診断シート

No.	72	記号	A-72	名称	外構 雑			設置場所	R階 屋上庭園				
仕様	囲障							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他		
					無	無					変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 <p>①西側</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>					
 <p>②北西側</p>				 <p>③北東側</p>									

診断シート

No.	73	記号	A-73	名称	外構 舗装			設置場所	外部 駐車場				
仕様	アスファルト舗装							設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	—
製造者名		品番		年間使用時間	通年				1日使用時間	12～24時間			
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ					その他		
					無	無					変形		
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 <p>①北側</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年～)に更新検討を要す :経過観察</p>					
 <p>②中央付近</p>								 <p>③東側/車寄せ中央付近</p>					

診断シート

No.	74	記号	A-74	名称	外構 舗装			設置場所	外部 正面車寄せ				
仕様	インターロッキングブロック舗装						設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	-	
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間				
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	損傷	汚れ				その他			
					無	無				変形			
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案					
 <p style="text-align: right;">①正面入り口付近</p>				<p>・劣化は見られなかった</p>				<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>					
 <p style="text-align: right;">②西側</p>								 <p style="text-align: right;">③東側</p>					