


アスベスト含有調査結果

■ 調査結果


NO	検体採取場所	試料名	アスベスト含有結果	アスベスト種類
1	昭和 55 年建築管理教室棟 外壁	仕上塗材・下地調整塗材	無	
2	昭和 55 年建築屋内運動場棟 外壁	仕上塗材・下地調整塗材	有	クリソタイル
3	昭和 58 年増築管理教室棟 外壁	仕上塗材・下地調整塗材	有	クリソタイル
4	平成 4 年増築管理教室棟 外壁	仕上塗材・下地調整塗材	無	
5	管理教室棟 煙突	断熱材・ライナー材	有	アモサイト・クリソタイル
6	屋内運動場棟 油庫梁	耐火被覆材	無	
7	昭和 55 年建築管理教室棟 1 階内壁（理科準備室）	仕上塗材・下地調整剤	有	クリソタイル
8	昭和 55 年建築管理教室棟 1 階内壁（シャワー室）	仕上塗材・下地調整剤	有	クリソタイル
9	昭和 58 年増築管理教室棟 1 階内壁（廊下）	仕上塗材・下地調整剤	有	クリソタイル
10	平成 4 年増築管理教室棟 1 階内壁（廊下）	仕上塗材・下地調整剤	有	クリソタイル
11	管理教室棟 1 階階段裏天井	吹付材	無	
12	管理教室棟 2 階放送室裏天井	吹付材	無	

■ 位置図（外部）

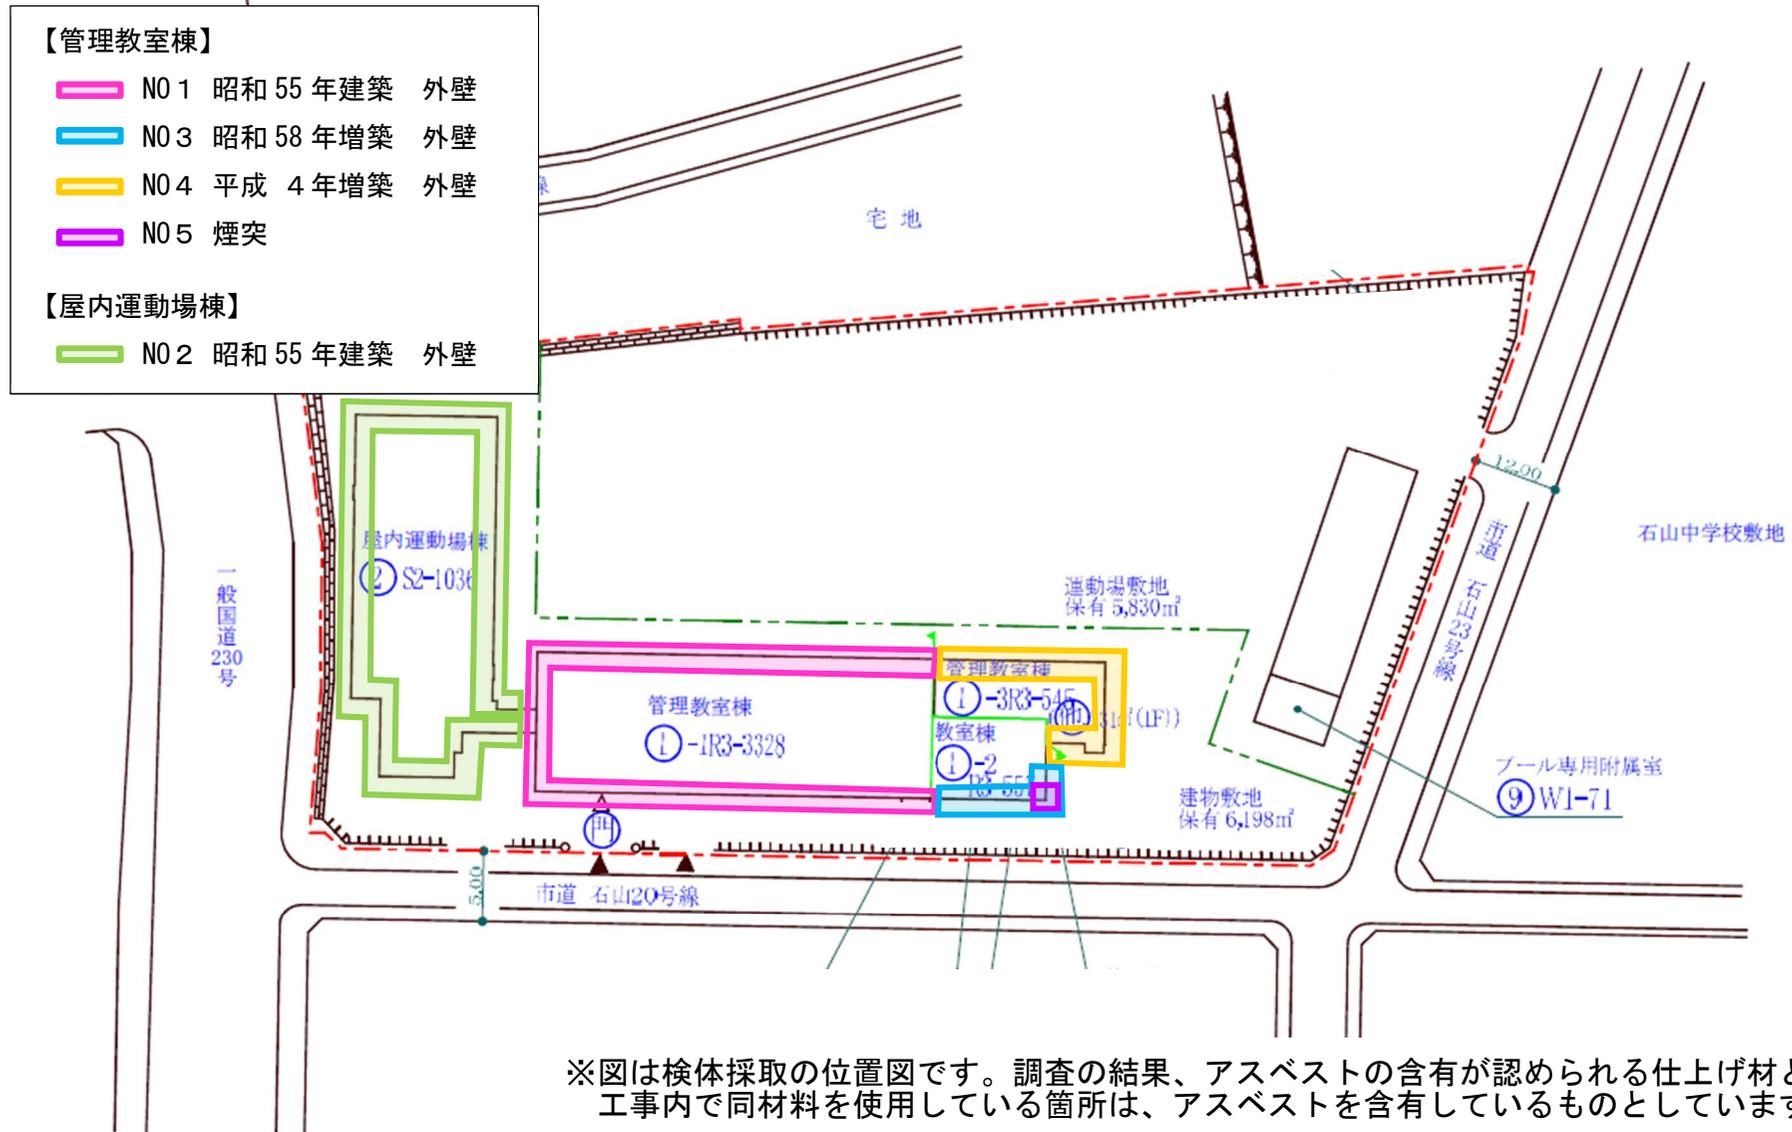


■ 位置図（内部）


- 【管理教室棟】**
- N07 1階内壁（理科準備室）
 - N08 1階内壁（シャワー室）
 - N09 1階内壁（昭和58年増築部廊下）
 - N010 1階内壁（平成4年増築部廊下）
 - N011 1階階段天井裏
 - N012 2階放送室天井裏
- 【屋内運動場棟】**
- N06 油庫梁

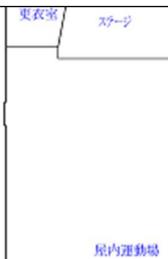


3階平面図

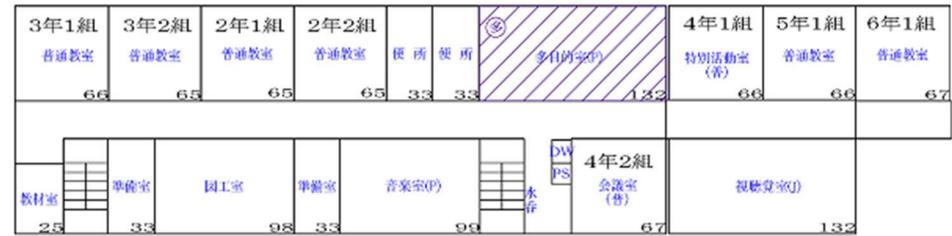

2階平面図

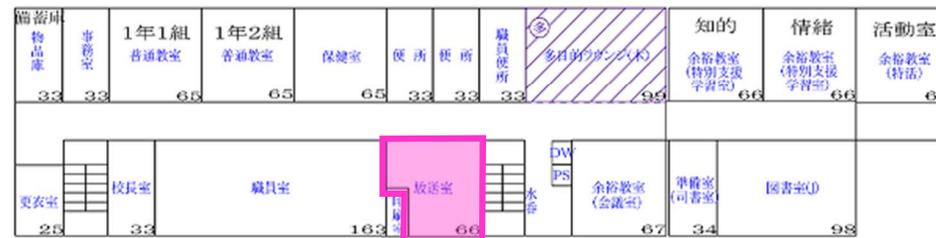

1階平面図

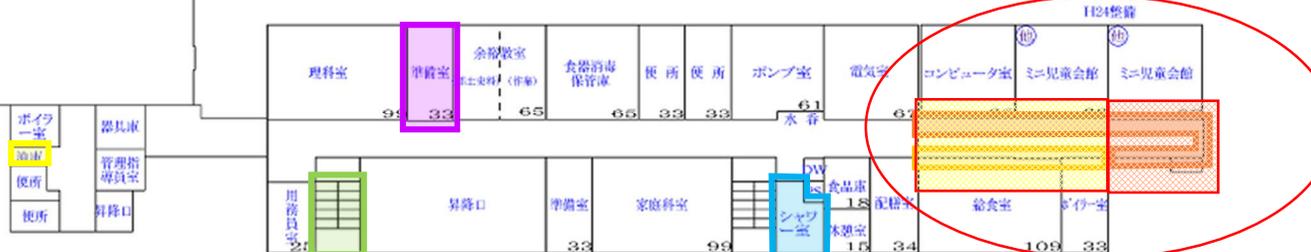

※図は検体採取の位置図です。調査の結果、アスベストの含有が認められる仕上げ材と同工事内で同材料を使用している箇所は、アスベストを含有しているものとしています。

■ 参考 校舎建築年図

【管理教室棟】

- 昭和 55 年建築 (1~3階)
- 昭和 58 年増築 (1~3階)
- 平成 4 年増築 (1~3階)

【屋内運動場棟】

- 昭和 55 年建築

