

対象範囲外

対象範囲

凡 例	
■	タイル浮き
■	タイル遊離石灰
■	タイル剥離・欠損
—	ひび割れ 0.2~0.5
—	ひび割れ 0.5~1.0
—	ひび割れ 1.0以上
数字	劣化枚数




【[西棟]西面】

事象 標・方位	浮き (枚)	遊離 石灰 (枚)	剥離 欠損 (枚)	ひび割れ 0.2~0.5 (枚)	ひび割れ 0.5~1.0 (枚)	ひび割れ 1.0以上 (枚)	備 考
[西棟] 西面	3495	0	13	330	0	0	


業 務 名	大通2丁目ビル 外壁調査	図 面 名	外壁劣化位置図・数量表 【[西棟] 西面】	実施年月日	21.01.20	
				縮尺	A3:1/150	

凡 例	
■	タイル浮き
■	タイル遊離石灰
■	タイル剥離・欠損
—	ひび割れ 0.2~0.5
—	ひび割れ 0.5~1.0
—	ひび割れ 1.0以上
数字	劣化枚数


対象範囲

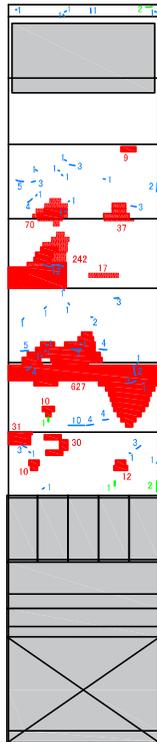

【[西棟]角面】

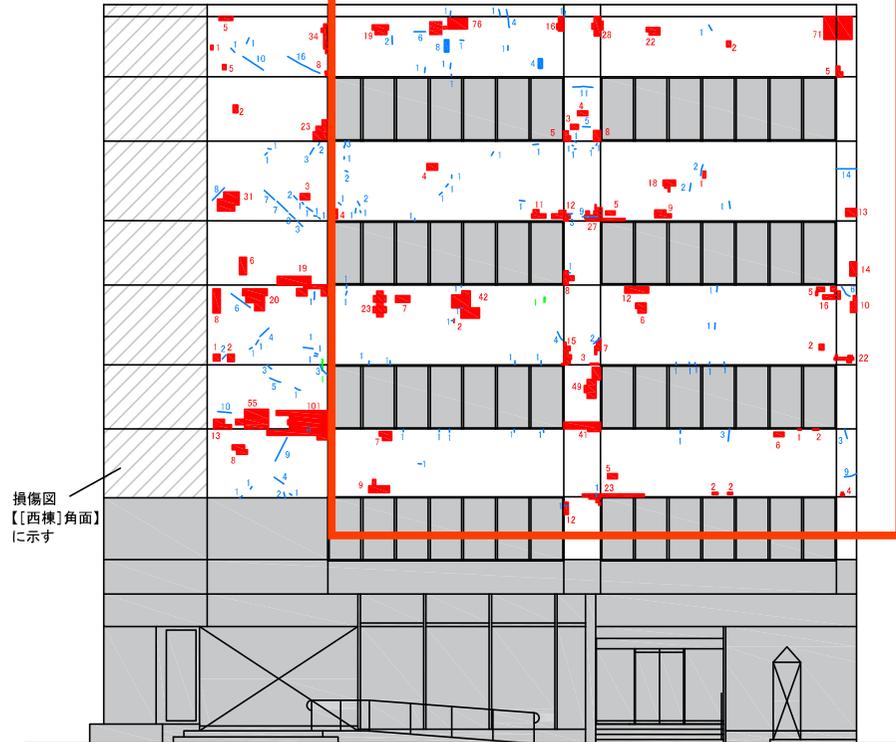

【[西棟]南面】

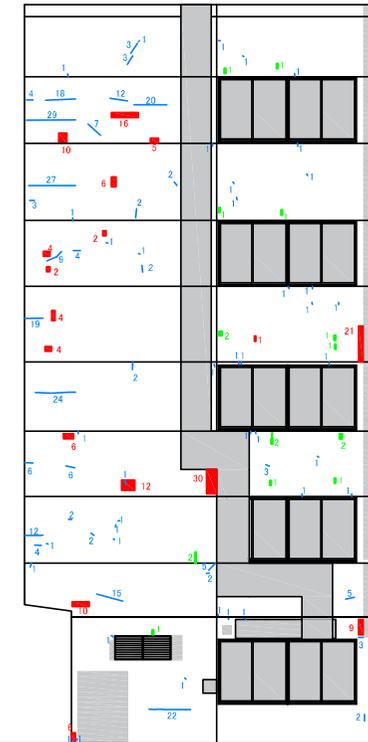

【[西棟]東面(南側)】

事象 棟・方位	浮き (枚)	遊離 石灰 (枚)	剥離 欠損 (枚)	ひび割れ 0.2~0.5 (枚)	ひび割れ 0.5~1.0 (枚)	ひび割れ 1.0以上 (枚)	備 考
[西棟] 角面	1095	0	4	113	2	0	

事象 棟・方位	浮き (枚)	遊離 石灰 (枚)	剥離 欠損 (枚)	ひび割れ 0.2~0.5 (枚)	ひび割れ 0.5~1.0 (枚)	ひび割れ 1.0以上 (枚)	備 考
[西棟] 南面	1065	12	3	271	0	0	

事象 棟・方位	浮き (枚)	遊離 石灰 (枚)	剥離 欠損 (枚)	ひび割れ 0.2~0.5 (枚)	ひび割れ 0.5~1.0 (枚)	ひび割れ 1.0以上 (枚)	備 考
[西棟] 東面 (南側)	148	0	17	319	0	0	

業 務 名	大通2丁目ビル 外壁調査	図 面 名	外壁劣化位置図・数量表 【[西棟]角面~南側東面】	実施年月日	
				縮尺	A3: 1/150